

# INSTRUKCJA MONTAŻU LISTEW GIPSOWYCH

## Przygotowanie powierzchni

- usuwamy pozostałości starych farb i gruntów.
- w razie potrzeby gładką powierzchnie ściany/sufitu możemy zarysować nożykiem, aby klej miał lepszą przyczepność.
- zapyloną powierzchnie oczyszczamy, a następnie gruntujemy miejsca w których będziemy montować listwy.

## Pomiar i docinanie listew

- na ścianie/suficie odrysowujemy linie pomocnicze, które pomogą rozplanować położenie sztukaterii.
- listwy docinamy piłą ręczną lub ukośnicą.
- do docinania kątów 45° piłą ręczną polecamy użycie skrzynki uciosowej.

## Montaż listew

- tylną część i cięte krawędzie boczne listwy oczyszczamy z zanieczyszczeń i kurzu.
- oczyszczone powierzchnie zwilżamy lekko wodą.
- listwy możemy kleić na klej gipsowy lub klej dyspersyjny. W przypadku lekkich listew ściennych możemy użyć dedykowanego kleju do sztukaterii gipsowej w tubie.
- po nałożeniu kleju listwy należy mocno docisnąć do ściany/sufitu.
- na styk łączonych ze sobą listew należy również nałożyć klej.
- ważne jest, aby wyciśnięty nadmiar kleju zebrać szpachelką i przemyć mokrym pędzlem.
- w przypadku większych listew, dla bezpieczeństwa należy dodatkowo użyć kołków rozporowych lub wkrętów ocynkowanych.

## Wypełnienie szczelin i wygładzanie

- po całkowitym wyschnięciu kleju możemy przystąpić do wypełniania szczelin.
- powstałą szczelinę pomiędzy ścianą, a listwą należy wypełnić akrylem szpachlowym lekkim.
- po nałożeniu akrylu nadmiar zbieramy gumką do wygładzania spoin.
- połączenia listew szpachlujemy miękkimi gładziami gipsowymi.
- po wyschnięci nałożoną gładź szlifujemy.

Alternatywą dla szpachlowania łączy listew jest „stopowanie”, które polega na wypełnieniu szczeliny gipsem, a następnie zebraniem go na „zero” z obrabianej powierzchni tak aby został on jedynie szczelinie pomiędzy listwami. Przy tej metodzie należy pamiętać aby obrabiane miejsce było zwilżone. Do stopowania używamy szpachelek lub odpowiednich blaszek.

## Malowanie

- Przed malowaniem całość pokrywamy środkiem gruntującym.
- zagruntowane listwy malujemy na dowolny kolor, dostępnymi na rynku farbami przeznaczonymi do wnętrz.

## Uwagi

- należy pamiętać, aby montować listwy na powierzchniach oczyszczonych, suchych i równych. zalecamy montaż listew za pomocą klei gipsowych, klei dyspersyjnych lub innych klei montażowych według specyfikacji producenta.
- temperatura otoczenia podczas klejenia oraz do 2 dni w trakcie schnięcia powinna wynosić od +6°C do +25°C
- jeżeli montujemy listwy na podłożu mało stabilnym lub montujemy ciężkie elementy, dla wzmocnienia zalecamy użycie kołków montażowych lub wkrętów ocynkowanych.